

序号	项目名称	单位名称	问题隐患清单
1	保利林语花园二期	建设单位:河源市保腾实业投资有限公司 施工单位:中国建筑第五工程局有限公司 监理单位:广东重工建设监理有限公司	安全生产、消防及施工用电: 1、7#楼二层消防水枪、水带缺失, 二层窗台防护栏杆已拆除未及时恢复, 楼层电井口无防护。 2、企业负责人安全生产“八个一次”没落实到位。 3、未见临时用电所用产品出厂合格证及检查报告。 4、高处作业吊篮检测不合格项未见整改记录。 5、吊篮作业单位合肥致专建筑装饰工程有限公司未与总包签订分包合同。 6、未见劳保用品发放记录。 文明施工、疫情防控、防范道路风险: 7、一人一档台账未及时更新, 未见人员信息登记表, 防疫物资配备不足。 8、未制定交通疏解方案, 出入口未设置警示灯和警示牌, 无台帐。 9、食堂从业人员健康证过期, 食堂就餐人数超 50 人未见食品经营许可证。 10、施工区域裸土无覆盖, 施工路段扬尘。 工程质量: 11、第 21 栋地下室底板、第 38 栋地下室顶板出现大面积贯穿性裂缝, 首层楼梯梁板砼交接处出现露筋、蜂窝现象。 12、砼试块标准养护室未开启恒温设备。 13、工程材料报审表、混凝土浇灌审批表未经监理单位签名。

			<u>脚手架、模板及支撑体系：14、梁板柱一起浇筑的模板支撑体系未设置剪刀撑，个别梁底支撑采用扣件传力，部分顶托有偏心受力现象。</u> <u>15、南区别墅施工区域安全网未满挂，个别临边防护滞后。</u> <u>建筑机械：16、7#塔吊（粤 SA-T03034）：平衡重标识不清晰。</u> <u>17、回转支座与套架未加装平垫（一处）。</u> <u>18、风速仪未安装在迎风处。</u> <u>19、基础积水。</u> <u>5#施工电梯（粤 AE-S10062）：20、首层吊笼升降通道防护不严密。</u> <u>21、部分楼层无安全警示标志。</u>
2	碧桂园未来城 A1 区	建设单位:河源市顺隆房地产开发有限公司 施工单位:广东省兴宁市第二建筑工程有限公司 监理单位:广州嘉诚至信建设管理有限公司	一、文明施工及疫情防控方面 1. 生活区及办公区无专人值守进行体温监测及登记，“一人一档”健康档案无身份证信息，施工区进出口人员登记未核查行程码； 二、安全生产方面 1. 3#楼爬架人货梯楼侧面过道二三层未设置网片，一层网片用铁丝绑扎； 2. 未严格落实企业安全生产主体责任，未按“安全生产八个一次”企业每月对项目进行月检，检查记录有较多代签、漏签现象；

			3. 智慧工地未安装车辆识别监控系统； 4. 屋面模板工程与悬挑脚手架无验收记录； 5. 高处作业未按作业票制审批； 6. 无企业技术负责人任命书与证件，专项方案企业技术负责人有代签现象； 三、消防及临时用电方面 1. 超过一定高度的施工消防临时用水水压未满足使用条件； 2. 电工每日电箱巡查记录弄虚作假； 3. 临时用电所用产品未见检测报告； 四、工程质量方面 1.大部分原材料进场未经第三方检测，直接经总监审批、盖章； 2.3#楼屋面花架砼柱蜂窝、露筋比较严重； 4. 现场留置砼同条件试块标识不清； 五、起重机械方面 1.详情请见河源市起重机械检查用表。
--	--	--	---

3	金美家·名都	建设单位:河源市金美家实业发展有限公司 施工单位:广东集盛建设有限公司 监理单位:龙川县建设监理咨询有限公司	一、文明施工及疫情防控方面 1. 未按疫情防控 6 个 100%要求对新进工人进行登记,未按疫情防控要求对流动人员进行登记,未组织全员进行疫情防控知识教育,未见疫情防控消杀记录; 2. 施工工地现场建筑材料堆放凌乱,未分类堆放; 3. 建筑工地围挡部分广告脱落、破损未及时修复,围挡周边垃圾、杂草未及时清理; 三、安全生产方面 1. 5#楼落地式钢管脚手架剪刀撑未与相交立杆利用扣件扣紧; 2. 落地钢管卸料平台及人货梯通道未独立搭设; 3. 外架与建筑物之间首层及每隔 10 米安全兜网设置不到位; 4. 18 层以上电梯井和孔洞未设置护栏垂直防护,水平防护封闭不严密,楼梯临边防护不到位; 5. 悬挑脚手架悬挑层未严密封闭防护; 6. 悬挑卸料平台未按方案比例 (1: 1.25) 搭设,现场存在材料卸载超负荷操作现象; 7. 5#楼施工电梯未张贴 8+1 限载标牌,未安装人脸识别系统; 8. 个别可调顶托与模板支楞钢管用铁丝固定; 9. 模板工程专项施工方案无标准层参数内容; 10. 外架连墙件在阴阳角位置设置不到位;
---	--------	--	---

			11. 项目经理、安全员、总监理及专监未对 5#楼悬挑脚手架进行带班和安全旁站； 12. 悬挑式脚手架搭设专业承包单位未签名验收； 13. 5#楼悬挑脚手架未落实高处作业五个必须要求进行报审审批； 四、智慧工地方面 1. 车辆识别系统未有效实施； 2. 6#、5#楼施工消防水源未跟上施工进度，灭火器数量不足及部分已过期； 3. 临时用电未严格按专项施工方案实施，部分三级电箱未按“一机一闸”设置； 五、化解防范道路交通安全风险方面 1. 未编制防范化解道路交通安全风险工作实施方案； 六、工程质量方面 1. 原材料进场未经监理单位审批，部分原材料未经第三方检测； 2. 现场未留置砼同条件养护试块，未设置砼试块标养室； 3. 卫生间反坎与楼板砼未同时捣制； 七、起重机械方面 1. 详情请见河源市建筑起重机械检查用表。（3#人货梯停用整改）
--	--	--	--

4	宝豪御龙湾 A 组团	建设单位:深圳市宝豪房地产开发有限公司 施工单位:深圳市宝豪市政工程有限公司 监理单位:河源市建设工程监理有限公司	安全生产、消防及施工用电:1、第 16 至 18 层楼层电箱残旧需更换,电箱内无张贴线路图,未张贴责任人及联系电话,电箱未上锁;钢筋加工场二级箱个别线路接在漏电保护器进线端,个别机具开关箱 PE 线虚接或漏接,大门处一三级箱漏电保护器控制多路,不符合"一机一漏"要求。2、楼裙楼出入口未设置防护棚。3、安全整治三年行动方案无行动领导小组名单,一线三排 2021 年 6 至 12 月台账缺失,隐患清单未按重大与一般隐患分类排序。4、安全生产学习会次数不足,未召开事故警示会。5、有限空间作业前未做到三级教育交底。 文明施工、疫情防控、防范道路风险:6、现场部分裸土未及时覆盖,施工主道路未硬底化,场内建筑垃圾未及时清理。7、工地谢入口未设置自动化测温仪器,新进施工人员未按"一人一档"形成台账。8、车辆进出登记台账资料不完善。 工程质量(2 号楼 32 层):9、未见混凝土进场报审表。10、现场无同条件养护试块。11、个别剪力墙烂根、麻面,外窗台未设置砣压顶,个别门垛小于 12cm 未进行处理。 脚手架(2 号楼):12、悬挑脚手架实施前未进行方案交底。13、第 16 层、26 层悬挑层多处楼层封闭不到位,施工升降机两侧与脚手架间隙未封闭,架体上杂物较多未清理;第 30 层卸荷钢丝绳安装滞后。 模板及支撑体系:14、屋面飘板支撑方案第二次报审时间在专家复审意见之前。15、未见拆模试件报告,2 号楼第 31 层拆模未经监理审批。16、2 号楼 33 层轮扣架立柱上部自由端超过 65cm,大部分顶托偏心受力,梁板柱一起浇捣支撑体系未设置剪刀撑,各单
---	------------	--	---

			元体之间纵横拉结未设置。 建筑机械：1#塔吊（粤 PB-T00244）：17、主电缆采用电线捆扎固定不符合规范要求。18、变幅钢丝绳润滑不良。 7#施工电梯（粤 PB-S00215）：19、左笼起重量限制器失效。20、部分楼层门两侧间隙过大（16，17，18 层等）。21、部分楼层临边防护围栏高度不足 1.8 米。 注：7#施工电梯暂停使用。
5	河源巴登城康旅广场一期	建设单位：河源巴登新城投资有限公司 施工单位：鑫达（广东）建设集团有限公司 监理单位：惠州市正富建设监理有限公司	一、文明施工及疫情防控方面 4. 宿舍区大量生活垃圾未及时清理； 5. 未按照疫情防控“一人一档”建立台账资料，并定期核查行程码和粤康码，未对工地施工区流动人员进行登记，未定期开展消杀； 6. 现场文明施工较差，大量裸土未覆盖，施工主干道未硬底化，建筑材料堆放凌乱（未分类堆放），建筑垃圾未及时清运，地下室积水淤泥较多； 二、安全生产方面 1. 未落实“一线三排”制度，定期排查问题隐患； 2. 人货梯出口侧边防护采用钢管和可调螺杆支顶固定不牢固； 3. 建筑物周边与外架间隙未按每 10 米设置安全兜网；

		4. 7 号楼个别电梯井水平防护采用预埋钢筋，无横向设置直接铺板存在安全隐患，板面积堆材料过多未及时清理； 5. 楼层里面使用加工机具在建筑内加工，切割机锯齿刀无防护铁罩，电线未套管防护； 6. 地下室施工区域未搭设施工通道； 三、消防及临时用电方面 1. 钢筋加工厂灭火器数量不足； 2. 楼层消防水源管径不符合规范要求，且未设置消防水箱水带； 3. 部分电箱老化未及时更换； 4. 电线拖地未套管使用； 5. 电工的安全技术交底不符合要求； 四、工程质量方面 1. 砖砌墙门垛未按规定使用混凝土二次浇筑； 2. 7 号楼电梯井混凝土墙打凿未修复； 3. 砌体构造柱墙拉结筋预留长度不足，未锚进构造柱内； 4. 监理单位对原材料进场的审批存在着弄虚作假情况，且部分原材未经第三方检测； 5. 2 号和 9 号楼没有桩静载检测； 6. 地基基础的评定，各参见单位没有评定结论和日期；
--	--	---

			7. 现场留置同条件试块数量不足，且标识不清； 8. 砼柱、剪力墙接口不平整，大多存在烂脚、麻面、蜂窝现象未及时进行补修； 9. 卫生间反坎与楼板同时捣制砼，且未预埋钢筋； 五、起重机械方面 1. 详情请见河源市建筑起重机械检查用表。
6	保利林语花园四期	建设单位:河源市保腾实业投资有限公司 施工单位:富利建设集团有限公司 监理单位:广东重工建设监理有限公司	安全生产、消防及施工用电: 1、电箱线路图与实际不符，检查表流于形式，部分机具未设置三级箱，未接 PE 线或跳过断路器接线。 2、3#楼第二层施工用电线拖地无套管保护，钢筋加工场部份电缆线未套钢管保护。 3、安全整治三年行动方案无审批，“一图两清单”内容不全，流于形式；现场未设置安全生产宣传栏和安全隐患公示栏。未建立“一线三排”工作台账。 4、未组织开展学习安全生产及事故警示会议。 文明施工、疫情防控、防范道路风险: 5、施工楼层内存在大量建筑垃圾未及时清理，部份施工道路未硬底化，施工现场裸土覆盖不到位。 6、工地出入口未见车辆出入登记表，未设置警示牌，警示灯。 7、宿舍区无人员测量体温登记。 工程质量: 8、钢筋报审表未经检测合格，监理已签同意使用。 9、基础未评定验收。

			10、标准养护室无开启恒温设备。 11、个别剪力墙烂根、麻面，3#楼第二层梁板个别板砼出现开裂渗漏，第三层梁板大部份板砼出现开裂渗漏，个别楼梯板接口处存在夹渣。 基坑支护、土方开挖：12、未见 1#楼基坑边坡开挖、支护方案，未设置排水沟，东面坡度小，存在塌方隐患（注：该处暂停作业）。 脚手架、模板及支撑体系：13、部份爬架与建筑物之间的翻板空隙过大，无固定牢靠，临边防护不到位，存在安全隐患。 14、3#楼裙楼高支模部分梁底支撑采用扣件传力，个别立柱采用轮扣架杆且未与其它立柱拉结成整体，未报监理验收。 建筑机械：3#塔吊（粤 PA-T00424）：15、五台塔吊未办理安装告知手续。 16、主电缆回转支座下方采用铁丝捆扎固定不符合规范要求。 17、司机室联动台零位自锁失效。 18、风速仪未按要求安装在迎风处。 19、未设置专用电箱。 20、平衡臂电气柜无原理图。
--	--	--	--

7	广东时进产业园	建设单位:广东时进科技有限公司 施工单位:广东源建建设有限公司 监理单位:广东协立工程咨询代理有限公司	六、文明施工及疫情防控方面 1. 疫情防控“一人一档”缺少健康承诺书, 未见消杀记录; 2. 未严格按照扬尘治理“6个100%”进行施工(部分裸土未覆盖, 部分施工主干道未硬化); 七、智慧工地方面 1. 未安装扬尘监控、噪音监测及车辆识别系统, 起重机械司机室未安装监控摄像头; 八、安全生产方面 1. 楼梯临边防护不到位; 2. 第3层外脚手架连墙件设置不足; 3. 现场未见安全警示牌; 4. 厂房外架通道口未设置安全防护棚; 5. 宿舍、厂房宿舍钢管脚手架搭设至施工层未组织验收; 6. 现场加工区域未设置防护棚; 加工机具未配置专用开关箱; 7. 塔吊吊装材料用螺纹钢自制用具吊装短钢筋, 违反十不准吊规定; 8. 建筑物外脚手架随意开口, L3宿舍安全网未满拉到底; 9. 电梯井钢管脚手架未编辑安全专项方案; 四、消防及临时用电方面
---	---------	---	--

			1. L1L2 栋厂房楼层未配备灭火器材； 2. 现场电箱未标识责任人及联系电话，无巡查记录和原理图； 五、工程质量方面 1. 施工现场未留置砼同条件试块，标养箱砼标识不清； 2. 卫生间反坎与楼板未同时捣制砼； 3. 大部分原材料进场未经监理单位审批、盖章，有部分材料未经第三方检测； 4. 地基基础未评定； 六、起重机械方面 1. 详情请见河源市起重机械检查表。
8	碧桂园未来城 A2 区	建设单位:河源市顺隆房地产开发有限公司 施工单位: 广东善建建设股份有限公司 监理单位:广州嘉诚至信建设管理有限公司	1、未建立“一线三排”工作台账，安全隐患清单未按要求更新及公示； 2、脚手架安全交底内容针对性不强，未严格按照方案进行交底； 3、10#楼屋面悬挑脚手架基础未验收；屋面构架模板支撑体系未见验收记录，拆模无混凝土强度检测报告及拆模申请，未见支撑杆件质量合格证明。 4、10 号楼附着式脚手架部分翻板及插板未盖严密，第三方检测报告不合格项无整改，施工方案报审表日期未填写； 5、商铺灭火器配备不足，临时用电材料合格证不齐全，无第三方检测报告；

			6、疫情防控：工地出入口自动测温仪损坏，宿舍门口未见专人测体温，新进人员未查验48小时核酸检测结果、未扫码登记，防疫物资配备不足，未设置隔离观察室； 6、道路交通方案未指定“路长”、未指定至少2名道路安全员，工地门口未设置警示牌、警示灯； 7、未打印存档行政主管部门下发相关文件； 8、工程质量：工程材料钢筋进场手续监理未签日期；9#楼44#桩小应变桩长（14.5m）与静载桩长(17.0m)不符，9#楼砼试块抗压强度与同条件养护检测报告设计强度不一致，现场无同条件养护试块，部分剪力墙烂根麻面。 9、起重机械： 9#施工电梯（粤 PK-S00498）：1、10层以上楼层标识不清晰；2、自上而下第四道附着调节螺杆螺栓未紧固到位。3、10号楼人货梯B笼楼层出口右侧防护高度不足1.8米。 2#塔吊（粤 PA-T00286）： 1、司机室灭火器过期失效； 2、小车处起升主钢丝绳润滑不良。
--	--	--	---

9	方正大厦	建设单位:河源方正贸易有限公司 施工单位:广东集盛建设有限公司 监理单位:惠州市正富建设 监理有限公司	安全生产、消防及施工用电: 1、安全整治三年行动方案无审批。未单独建立安全隐患清单并公示,现场未设置安全生产宣传和安全隐患公示栏。2、有限空间(消防水池)现场未设置警示牌。3、施工电梯一吊笼无人操作未上锁,特种作业人员上岗证未张贴在现场。4、楼层安全平网局部破损未修复;楼层部分垃圾未及时清理。5、地下室顶板与基坑边沿防护不到位,电梯井超十米高度未封闭,第十层以上预留孔洞、楼梯临边防护滞后。6、外架与建筑物之间的间距过大,无防护措施。7、吊斗钢丝绳有压扁断芯现象,尾端留置长度不足,只有两个绳卡。8、第十层以上消防水源未跟上施工进度,消防灭火器器材配备不足。9、钢筋加工场部份电缆线未套钢管保护、接地保护装置不规范。 文明施工、疫情防控、防范道路风险: 10、保安对工地进入人员把控不严,未安装自动化测温设备,隔离观察室设置不规范,防疫物资配备不足。11、道路交通疏解方案未指定“路长”。 工程质量: 12、混凝土报审表未见砼坍落度验收记录,未见玻璃幕墙预埋件检测报告。13、施工现场未见同条件养护试块,标准养护室无开启恒温设备。14、办公楼首层 BJ 交 B8、B9 轴柱根部砼出现烂根、露筋、采用麻袋堵柱根现象。15、第十层部份柱砼出现烂根、部份楼梯板根部砼夹有杂物。 脚手架: 16、第三层悬挑层落地部分脚手架基础泡水,靠税务局旁空调板边的悬挑层工字钢未设置防滑扣,个别卸荷钢丝绳滑出工字钢端部。17、第四层局部安全兜网缺失。18、第十层悬挑层工字钢预留孔未封闭到位,工字钢前端锚固点两侧未用木楔塞紧。
---	------	--	---

			模板及支撑体系：19、办公楼第13至15层模板与支撑体系无验收记录，第8层以上拆模无审批，无拆模混凝土强度检测报告。20、办公楼第15层模板支撑部分顶托伸出长度过大，偏心受力，部分梁支撑采用扣件传力；21、项目实施过程中施工、监理未对深基坑位移、变形进行监测。 建筑机械：1#塔吊（粤PB-T00240）：22、起升主钢丝绳排列不整齐。23、平衡重量标识有误（一块）。24、顶升横梁爬升防脱插销缺失一处。25、标准节直爬梯与斜爬梯转换无防护。1#施工电梯（粤PA-S00218）：26、楼层临边防护高度不足1.8米。27、地下室负一层未设置防护围栏，一层防护围栏未采用硬质材料。28、一层卸料平台搭设不严密。29、部分楼层门可向吊笼升降一侧开启。
10	越安大厦	建设单位：河源市源城区越安实业发展有限公司 施工单位：广东电白建设集团有限公司 监理单位：河南永磊建设工程管理有限公司	安全生产、消防及施工用电：1、安全整治三年行动制度措施清单内容空洞，未建立重大安全隐患清单和一般安全隐患清单。未单独建立“一线三排”工作台账。2、有限空间方案无概况，内容无针对性。 3、楼梯临边防护拆除、安全网脱落未修复；电梯井口防护高度不足1.8米，电梯井内未按要求封闭；风洞口无防护；楼层临边安全兜网大面积破损、脱落；楼层大量建筑垃圾未清理。4、消防安全专项检查表监理人员未签署名字和日期。5、临时用电产品合格证明及检测报告不齐全。6、钢筋加工场施工用电接地装置断裂；临时用电线未挂设固定、部份电线泡水，电箱未上锁，个别楼层电箱电线挂在脚手架钢管上。7、监理未针对屋

			面架构编制实施细则。 文明施工、疫情防控、防范道路风险： 8、出入口未设置自动化测温设备，9.防疫物资配备不足。10、未配置警示灯，未见车辆进出登记台账。 工程质量： 11、混凝土报审表未见塌落度验收。12、现场无同条件砼试块、标养室流于形式。13、主楼二层板多块板裂缝渗漏、第 13 层个别板块裂缝渗漏。14、个别剪刀墙烂根，12 层门间墙（轻质砖）只有 36cm 宽、10cm 厚存在结构安全隐患。 脚手架： 15、未见悬挑脚手架施工前的方案交底和安全技术交底，未见悬挑脚手架相关验收记录。16、脚手架作业层脚手板下未采用安全水平网兜底，作业层及以下每隔 10 米未设置安全兜网。17、悬挑层底部未封闭到位，悬挑工字钢锚固点未用木楔楔紧。18、首层超 6 米高，架体未进行抱柱，局部安全网未满挂或脱落。 模板及支撑体系： 19、水平剪刀撑覆盖超过 6 根立杆，部分立杆顶托偏心受力。20、方案编制人或企业技术负责人未对现场管理人员进行方案交底。21、水平剪刀撑设置方式交底与方案不符。 高处作业： 22、3 号楼第 24 层作业层井洞未及时防护，人货梯防护棚设置不规范。 建筑机械： 1#施工电梯（粤 PA-S00222）： 23、地面围栏垃圾池一侧防护高度不足 2 米。 24、吊笼翻板防护扶手与楼层间隙过大，防护不严密。 25、部分楼层外架钢管与吊笼升降通道安全距离不足（小于 0.2 米）。
--	--	--	--

			26、施工升降机未安装人脸识别系统。
11	佳馨花园	建设单位:河源市新江消防工程有限公司 施工单位: 广东集盛建设有限公司 监理单位: 亚太勤业工程咨询有限公司	安全生产、消防及施工用电: 1、钢筋加工场未搭设防护棚。 2、施工用电电箱未上锁, 无检查表, 存在一箱多用、个别机具未接 PE 线。 3、施工现场大量电缆拖地且无保护措施。 4、安全整治三年行动台账无重大安全隐患清单, 现场未设置安全生产宣传栏和重大危险源公示栏。 5、动火手续未报监理审批, 现场未见灭火器材及消防水源。 文明施工、疫情防控、防范道路风险: 6、部份施工人员无核酸记录, 保安对工地进入人员把控不严, 未做到扫码登记, 施工现场未设置隔离观察室, 防疫物资配备不足。 7、未制定交通疏解和安全防护方案, 施工路段无设立“路长”和安全员对施工路段全过程进行安全管控, 未设置警示灯和警示牌, 无制度和台帐。 8、工地主要位置、出入口无安装视频监控设备及扬尘、噪音监控设备。 9、施工区域裸土无覆盖, 施工路段扬尘。 工程质量: 10、工程材料报审表、混凝土浇灌审批表未经监理单位签名。11、无桩基检测

			报告。 12、无砼试块标准养护室。 13、基坑支护、土方开挖施工方案与现场不符，未见方案与安全技术交底。 14、截面 3-3 段未按设计图纸要求放坡，局部超挖，截面 4-4 无支护，局部塌方，截面 7-7 无支护。 15、基坑施工现场未设置人员上下施工通道。 16、基坑上下未设置排水沟。 17、基坑支护未按图纸施工，施工监理验收为合格。 模板及支撑体系：18、地下室顶板模板支撑体系未报监理验收，部分大梁支撑采用扣件传力，部分顶托偏心受力，未见安全技术交底。 建筑机械：19、1#塔吊（粤 PA-T00159）：塔吊底部未搭设防护围栏。 20、专用电箱外搭接其他设备电源不符合规范要求。 21、顶升横梁爬升防脱插销缺失。 22、平衡臂处电气柜相序保护失效。 23、平衡臂配重空白处未做围挡防护。 24、小车侧边轮（右前，右后）损坏不转动。
--	--	--	--

12	江湾湖光印	建设单位:河源市江湾置业有限公司 施工单位:鑫达(广东)建设集团有限公司 监理单位:广州广骏工程监理有限公司	安全生产、消防及施工用电: 1、一线三排台账 2021 年 8 月后部分缺失,大部分台账责任人未签字。2、未建立重大安全隐患和一般安全隐患清单。3、有限空间方案无有限空间概况,化粪池无施工过程资料。4、监理单位未编制附着式脚手架监理细则。5、3 号楼个别窗口防护不到位,电梯井未按规范要求封闭。6、有限空间作业前未做到三级教育交底。7、消防水源未及时跟上楼层进度,消防栓水枪水带未及时配备。8、3 号楼一层电箱内无线路图,电箱未上锁。 文明施工、疫情防控、防范道路风险: 9、施工出入口自动化测温设备损坏,防疫物资配备不足,未与第三方签订消杀“四害”合同。10、出入口未配置警示牌、警示灯,车辆进出登记未形成台账。 工程质量: 11、基础验收记录部份无签署日期。12、混凝土试块标准养护室无开启恒温等设备。13、3#、5#楼之间的地下室出现大面积贯穿性裂缝并渗漏。14、安全帽无送检。 脚手架: 15、附着式脚手架作业前未对架子工进行安全技术交底。16、大部分架子工特种作业人员证书已过有效期。 17、架体上堆放材料、杂物。 模板及支撑体系: 18、铝模斜撑固定方式与方案不符。19、3 号楼第 7 至 24 层未见拆模审批及报告。 高处作业: 20、3 号楼第 24 层作业层井洞未及时防护,人货梯防护棚设置不规范。 建筑机械: 1#施工电梯(粤 PA-S00278): 21、地面围栏一层通道处防护高度不足 2 米。
----	-------	---	---

			22、第 21、22、23 层无楼层标志及安全警示标志。 23、左笼楼层门与吊笼进出通道错位过大且错开空白部分无防护。 24、施工升降机未安装人脸识别系统。
13	雅居乐千叶明珠花园一期一组团	建设单位:广东明晋房地产开发有限公司 施工单位:广东强雄建设集团有限公司 监理单位:广东华杰建设工程监理咨询有限公司	1、企业安全生产三年整治台账缺少“一图两清单”;企业负责人安全生产“八个一”没落实到位;现场未见劳动保障用品台账; 2、疫情防控:工地流动人员把控不严,未做到扫码登记,工地未完全围蔽; 3、道路交通安全:道路交通方案未指定“路长”、未指定至少 2 名道路安全员,工地门口未设置警示标志、爆闪灯,工地至宿舍中间两个路口未设置警示标志,存在较大隐患; 4、宿舍内存在使用大功率电器设备现象;2#楼楼层分箱个别线路 PE 线未连接; 5、生活区淋浴间外水沟未及时清理,部分污水溢出横流;施工区域、道路扬尘较大; 6、施工现场无砼试块标准养护室,砼试块无标识;2#楼第 20 层第 100 号户型厨房剪力墙底露筋;2 号楼第 21 层楼梯平台梁板砼部分麻面,4#楼首层施工升降机后剪力墙烂根、露筋现象严重; 7、2#楼屋面构架专项施工方案与现场不符,无交底记录,部分工字钢第一道 U 型箍未设置; 8、楼层灭火器配备不足,临时用电材料合格证不齐全,无第三方检测报告;

			9、2#楼楼梯平台预留孔洞未做防护栏杆，楼层 23 层以上预留孔洞防护未定型化，24 层楼梯临边未防护； 10、2#楼附着式脚手架底层转角部分翻板未盖严密，第三方检测报告不合格项无整改记录； 11、起重机械： 3#塔吊（粤 PA-T00188）：1.风速仪失效，2.电气柜无电气原理图，3.主电缆固定不规范； 5#施工电梯（粤 PX-S00120）：1.13 层呼叫器失效，2.一层楼层防护不符合规范要求，3.笼底堆积杂物。 注：2#楼屋面构架暂停施工。
14	友诚丽苑	建设单位:河源市友诚房地产开发有限公司 施工单位:河源市长胜建设工程有限公司 监理单位: 广东宏茂建设管理有限公司	1、1A 栋个别窗口无防护，电梯井内未按要求封闭，楼层建筑垃圾未及时清理，楼梯临边防护未跟上进度。 2、工地出入口未安装车牌识别监控系统。 3、工地会议无会议记录或会议纪要。 4、安全整治三年行动台账无重大安全隐患清单。 5、疫情防控：保安对工地进入人员把控不严，未做到扫码登记。 6、道路交通安全：未制定交通疏解和安全防护方案，施工路段无设立“路长”和安全员对施工路段全过程进行安全管控，未设置警示灯和警示牌，无制度和台帐。

			7、宿舍外水沟污水及垃圾未及时清理，办公区域绿化带堆积大量垃圾。 8、施工区域裸土无覆盖，施工路段扬尘较大。 9、隔离室未设置独立卫生间及浴室，防疫物资配备不足。 10、模板支撑：B 栋 8 至 12 层梁板拆模无审批、无拆模试件报告。第 12 层柱、第 13 层梁板模板支撑无验收记录，部分柱模斜撑固定与方案不符。 11、土方开挖与支护未编制方案，未见验收记录，无桩检测报告，基础未验收评定。 12、砼进场报审表未附坍落度检验相片，施工现场同条件养护砼试块部分缺失，标养室设置流于形式。 13、个别剪力墙出现烂根、麻面现象，第 12 层梁板靠楼梯旁局部板边出现渗水现象。 14、质量通病治理方案未按地方办法编制，安全帽无检测报告。 15、1 号楼二级箱未设置接线端子板，钢筋加工场三级箱个别线路未接漏电保护器，多个线路 PE 线未接；所有钢筋加工机具金属外壳均未接地；未见临时用电所用产品合格证、检测报告及进场记录。 16、未见附着式升降脚手架（SZ-08 型）建设行业科技成果评估证书。 17、1#塔吊（粤 PA-T00138）：1，风速仪失效，未安装在迎风处，2，基础积水，3，未搭设司机专用安全桥。 18、2#施工电梯（粤 PA-S00170）：1，未设置楼层标志及安全警示标志，无设置楼层呼叫装置，2，首层外架靠近吊笼升降通道未做有效防护。
--	--	--	--

15	竹园停车场及幼儿园	建设单位:河源市源城区代建项目服务中心 施工单位:河源市长胜建设工程有限公司 监理单位:广东臻畅工程管理有限公司	安全生产、消防及施工用电: 1.安全整治三年行动“一图两清单”内容不符合要求,未建立重大和一般隐患清单; 2.现场大量建筑垃圾未清理,有工人在工地内晾晒衣服; 3.出入口防护棚搭设不规范;4.临时用电施工方案流于形式,监理单位未盖公章及注册章; 5.现场施工用电未按“一机一闸一楼一箱”设置,接线混乱,个别三级箱未接 PE 线,未按 TN-S 要求设置;6.钢筋加工机具外壳未接地,重复接地载体使用螺纹钢;7.临时用电产品合格证及检测报告不齐全,用电档案缺失;8.材料加工区域及施工区域灭火器配备不足。 文明施工、疫情防控、防范道路风险: 9.未编制最新疫情防控方案,一人一档未及时更新粤康码、核酸检测;出入口未设置自动化测温设备;10.道路疏导方案未配置路长及2名以上交通疏导员,出入口未设置警示牌。 工程质量: 11.部分混凝土报验申请表监理单位未签名及盖章,未附混凝土坍落度照片;12.未见桩基础检测报告;13.基础未评定验收;14.现场无同条件养护试块,标养流于形式,地下室停车场个别柱砼烂根、错位,地下室西边入口第二根柱垂直度偏差较大;15.质量问题治理方案未按《河源市房屋建筑工程常见质量问题治理实施办法》编制。 脚手架: 16.施工方案报审表总监未填写审批日期;17.架体连墙件设置与方案不符(现场为两步三跨,方案为两步两跨),18.方案实施前未进行方案交底和安全技术交底;19.西侧门洞搭设不规范,开口处未设置之字撑。 模板及支撑体系: 20.模板支撑体系方案及验收监理未盖章;
----	-----------	---	--

			21.模板支撑体系未及时验收；22.拆模无审批，无拆模试件报告；23.轮扣架立柱上部自由端超过 65cm，部分梁底支撑采用扣件传力，梁板柱一起浇筑支撑体系未设置剪刀撑。 建筑机械：1#塔吊（粤 LB-T00325）：24.未设置专用电箱；25.司机室联动台零位自锁失效；26.平衡臂电气柜无原理图；27.起升主钢丝绳排列不整齐；28.小车处变幅钢丝绳绳夹安装不符合规范要求；29.自上而下第三与第四节标准节连接螺栓松动一处；30.力矩限制器定码变幅与定幅变码未分别设置；31.基础节法兰盘与基础面间隙过大。
16	东埔河沿岸（长安、红星西）段老旧小区改造	建设单位:河源市源城区代建项目服务中心 施工单位:广东三穗建筑工程有限公司 监理单位:中达安股份有限公司	安全生产、消防及施工用电：1、无编制安全生产三年行动整治方案，无一图两清单。 2、未见动火审批资料。 文明施工、疫情防控、防范道路风险：3、疫情防控未按“一人一档”归类，未见人员登记表。4、道路交通方案未配置路长及安全员。无车辆登记记录及台账。 脚手架：5、水电宿舍楼外脚手架未设置剪力撑。 6、国土宿舍楼外脚手架拉结点不足，车辆出来带泥上路。7、盲塘小区与长安街口道路改造施工段带泥出主路。

17	源西街道 2021 年 老旧小区改造	建设单位:河源市源西街道 办事处 施工单位:广东中创建设有 限公司 监理单位:惠州市东江水利 工程建设监理有限公司	一、文明施工及疫情防控方面 10. 现场文明施工较差, 未及时做到工完场清; 11. 疫情防控“一人一档”健康档案无人员身份证信息; 八、安全生产方面 1. 企业安全生产责任制未严格落实, 企业架构、安全生产承诺书未明确和公示, 企业未对项目落实月检季检等安全生产“一线三排”制度; 2. 现场未按要求防治警示标牌和警示灯; 3. 消防池位置临边防护滞后; 4. 未实施全封闭规定一个出入口管理; 三、消防及临时用电方面 5. 现场未设置消防灭火器, 未表示安全疏散通道 四、智慧工地方面 1.未安装连接智慧工地平台, 实名制未落实; 五、防范化解道路交通安全方面 1.未编制防范化解道路交通安全风险工作实施方案。
----	-----------------------	--	---

18	鹏城科技生态园	建设单位:河源市共营贸易发展有限公司 施工单位:广州穗科建设管理有限公司 监理单位:中交一公局集团有限公司	一、文明施工及疫情防控方面 1. 疫情防控“一人一档”台账缺少健康承诺书,未按疫情防控要求对流动人员进行登记,未见 10 月份之后的疫情防控消杀记录,未组织全员进行疫情防控知识教育; 二、安全生产方面 6. 9#楼南边外脚手架架缺少扫地杆, 9#楼电梯井架体第一层位置立杆变形, 8#楼其中一个电梯井架体已严重变形, 电梯井处架体未编制搭设方案; 7. 9 号楼屋面施工层外架搭设防护高度不足; 8. 1 号楼外架安全网未同步设置搭满挂; 9. 8 号楼落地卸料平台步距未按方案搭设; 10. 6 号楼移动卸料平台验收牌无内容,超过规定人数操作; 11. 4 号楼人货梯钢管卸料平台个别立杆在八层位置悬空, 4 号楼每层预留洞口防护不到位, 且防护盖板仅仅大于洞口 2 厘米; 12. 现场工人未戴安全帽; 13. 6 号楼 14 层以上无模板工程支撑体系验收记录; 14. 人货梯开口处未设置之字撑, 连墙杆未延伸至外立杆扣紧; 15. 悬挑外架悬挑部位未封闭防护; 16. 楼梯临边未设置防护栏杆;
----	---------	--	---

		17. 通道口、临边洞口，电梯井口位置未设置安全警示牌； 18. 新进场工人三级安全教育台账不完善； 19. 一线三排、一图两清单无第四季度资料，企业带班检查无佐证图片，未建立健全企业安全承诺制度； 三、智慧工地方面 20. 未有效实施扬尘监控及车辆识别系统，起重机械司机室未安装监控摄像头； 四、消防及临时用电方面 21. 现场楼层灭火器数量不足； 22. 钢筋加工场电箱无电工巡查表，未按要求每日巡查，电线落地未套管保护； 23. 电瓶车在办公区域内充电； 24. 临时施工用电有擅自接用插头，无专人管理放置在外架及积水侧位置，电箱未编号及注明使用名称，箱门未上锁，巡查记录作假，巡查至 26 日； 五、工程质量方面 25. 部分原材料进场未经监理单位审批； 26. 现场留置同条件试块数量不足； 27. 卫生间反坎与楼板砼未同时捣制，且未预留钢筋； 28. 9#楼一层板有渗水现象；
--	--	---

			29. 6 号楼 19 层混凝土墙拉筋弯钩未弯至 135 度； 六、起重机械方面 1.详情请见河源市建筑起重机械检查用表。
19	春沐源生态小镇	建设单位:河源市春沐源旅游文化宫公司 监理单位:深圳市九州建设技术股份有限公司 施工单位:中建八局建设有限公司	一、文明施工及疫情防控方面 2. 未按照疫情防控“一人一档”建立人员健康档案,就近期疫情情况排查人员行程码和粤康码信息; 二、安全生产方面 30. 企业安全生产三年整治方案未编制“一图两清单”; 31. 企业自查问题清单及整改措施台账前后对比图片不整齐清晰; 三、智慧工地方面 32. 智慧工地平台未有效实施视频监控系统,扬尘监控系统和车牌识别系统; 四、起重机械方面 1.详情请见河源市建筑起重机械检查用表;

20	东埔河沿岸老旧小区改造	建设单位:河源市源城区新江街道办事处 监理单位:广东臻畅工程管理有限公司 施工单位:广东恒晟建设集团有限公司	一、文明施工及疫情防控方面 1、疫情防控“一人一档”缺少健康承诺书; 2、未按疫情防控6个100%对在建工人进行登记; 二、安全生产方面 3、“一线三排”问题隐患清单无佐证材料,一图两清单未完善,全员安全教育培训仅部分岗位完成,无安全生产承诺书制度,企业安全生产主体责任未严格落实; 4、外架未按方案搭设,连墙件未按方案设置,拐角处为加强连接,局部外架立杆基础设置在铁皮屋面上,利用钢管小横杆悬挑; 5、落地式钢管脚手架安全专项方案及应急救援预案未根据现场实际施工情况编辑,无防触电措施; 6、现场施工电线乱拉,未套管防护;未配置配电箱及临时施工用电开关箱; 7、水电宿舍使用禁用小机具(电动葫芦吊装机)架设在外架上; 8、外架底下材料垃圾未及时处理; 9、架体安全网未挂设拉至首步满挂,底部搭接不规范留有缝隙; 10、安全员未履职到位,对现场的安全隐患问题未及时发现整改; 11、监理单位项目总监和专监没对现场发现的重大安全隐患责令整改及停工; 12、安全专项施工方案项目经理和总监有代签现象;
----	-------------	---	--

			三、消防及临时用电方面 13、现场未配备消防灭火器、警示标语、警示灯； 四、工程质量方面 14、有部分原材料进场未经第三方检测、监理单位未审批盖章；
--	--	--	--